

## Restauratorische Befunduntersuchung „Haus Flachsland“, Bramfelder Str. 9



Bramfelder Str. 9, 22305 Hamburg  
Bezirk Barmbek Nord  
Um 1960 erbaut

Ausführungszeitraum: April 2013

Auftraggeber: FHH Kulturbehörde  
vertreten durch Sprinkenhof AG

## **Inhaltsverzeichnis**

<b>1</b>	<b>Objekt</b>	
1.1	Objektidentifikation / Veranlassung	3
1.2	Grundriss mit Eintragung der Befundstellen	4
<b>2</b>	<b>Befunde</b>	
2.1	Tabellarische Auflistung der Befunde	5
2.2	Befundprotokolle	6
<b>3</b>	<b>Zusammenfassung</b>	17

- CD-Rom mit den Texten und Fotos dieser Dokumentation

**1 Objekt**  
1.1 Objektidentifikation

---

Adresse	Ehem. Haus der Jugend
Bauzeit	um 1960
Architekt	unbekannt
Denkmalwürdigkeit	Eintrag in die Liste der erkannten Denkmäler Denkmalisten-Nr. 22313

---

**Untersuchung**


Auftraggeber	FHH Kulturbehörde Hohe Bleichen 22, 20354 Hamburg  vertreten durch  Sprinkenhof AG Steinstr.7 20095 Hamburg
Architekt:	
Denkmalschutzamt:	FHH Kulturbehörde Denkmalschutzamt Restaurierung  Große Bleichen 30 20354 Hamburg
Untersuchung	 Barbara Neulinger 
Bearbeitungszeitraum	April 2013
Verteiler	FHH Kulturbehörde / Sprinkenhof AG 

---

**Veranlassung**

Im April 2013 wurde ich von der Sprinkenhof AG vertreten durch die FHH Kulturbehörde beauftragt, eine Befunderhebung des Grundstücks 1302, „Haus Flachland“, Bramfelder Str. 9 durchzuführen. Dabei sollte die bauzeitlichen Farbgebung der Brandschutzwand, Innentüren, Wände und Decke untersucht werden.

1 Objekt  
1.2 Grundriss mit Eintragung der Befundstellen

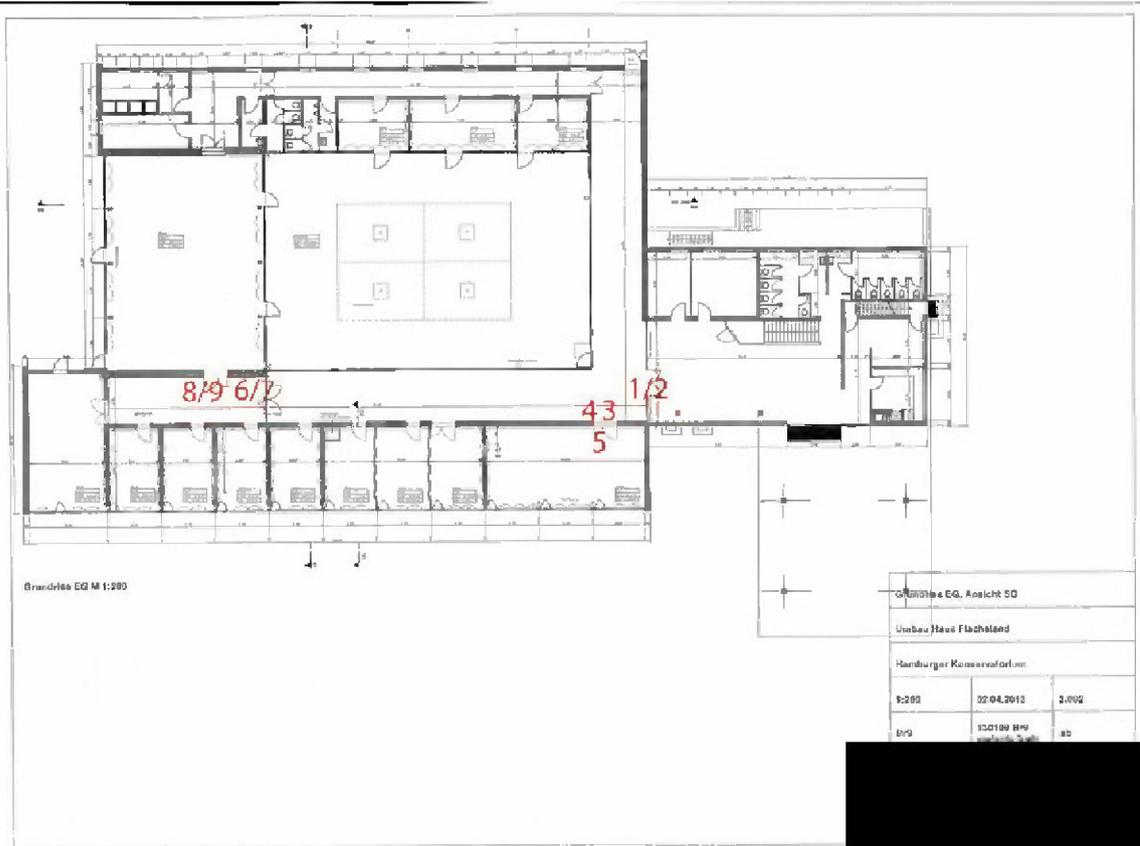

**2 Befunde**  
2.1 Auflistung der Befunde

Befund-Nr.	Beschreibung	NCS
1	Tür 1, Eingangsbereich, Türzarge und Türblatt, Metall	1510-Y20R, S.31 Reste am Rand (abgeschliffen) 0907-Y10R, S.24 (Grundierung)
1	Tür 1, Eingangsbereich, Holz	holzsichtig
2	Tür 1, Eingangsbereich, untere Platte	0907-Y10R, S.24
3	Tür 2, Raum 0.01, Probebühne 2, Türblatt, Holz	2010-Y20R, S.50 (0804-Y10R, S.22 Grundierung)
4	Tür 2, Raum 0.01, Probebühne 2, Türzarge, Metall	0804-Y10R, S.22
5	Tür 2 Raum 0.01, Probebühne 2, innen, Platte, Türblatt	0907-Y10R, S.24
5	Tür 2 Raum 0.01, Probebühne 2, innen, Leiste	1510-Y20R, S.31
6	Wand	1510-Y20R, S.31, oberer Wandbereich (0907-Y10R, S.24, Voranstrich)
7	Decke	Beton
8	Tür 3, Raum 010, Sporthalle, Türzarge Metall	0907-Y10R, S.24
8	Tür 3, Raum 0.10, Sporthalle, Türblatt	1510-Y20R, S.31

2  
2.2

**Befunde**  
Befundprotokoll

---



Zustand April 2013



Rekonstruktion (Farbwerte sind nur Annäherungswerte)

**2 Befunde**  
2.2 Befundprotokoll

**Befundstelle 1 Türzarge und Türblatt**



Befundstelle	Bauteil	Schicht	Schichtbeschreibung	Fassung	NCS-Zuordnung
1	Tür	0	Metall, Träger		
		01	Grundierung	Dunkelrot	
		02	Grundierung	Cremeweiß	0907-Y10R, S.24
		1	Erstfassung	Ocker	1510-Y20R, S.31
		2		Hellgrau	
		3		Grün	
		4		Schwarz	
		05	Grundierung	Hellrot	
		5	Jetztfassung	Rot	

1	Tür	0	Holz, Träger		
		01	Grundierung	Hellrot	
		1		Rot	
		02	Grundierung	Hellblau	
		2	Jetztfassung	Blaugrün	

**2 Befunde**  
2.2 Befundprotokoll

**Befundstelle 2 Unteres Feld**




Befundstelle	Bauteil	Schicht	Schichtbeschreibung	Fassung	NCS-Zuordnung
2	Tür	0	Kunststoffplatte braungrau		
		01	Grundierung	Cremeweiß	
		1	Erstfassung	Cremeweiß	0907-Y10R, S.24
		02	Grundierung	Hellblau	
		2	Jetztfassung	Blaugrün	

**2** Befunde  
2.2 Befundprotokoll

---



Zustand April 2013

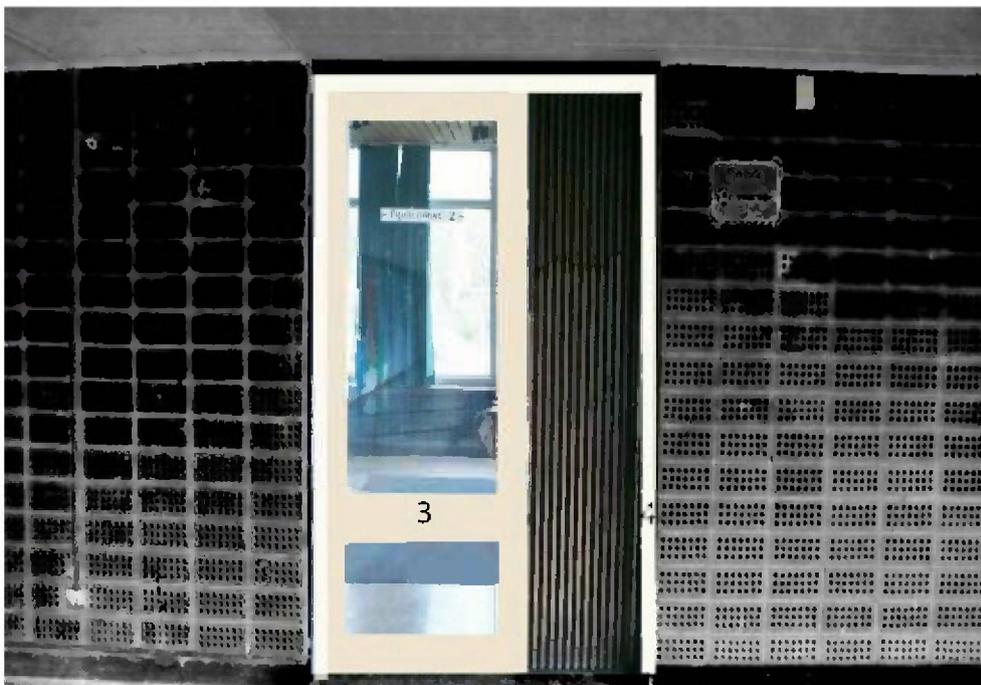

Rekonstruktion (Farbwerte sind nur Annäherungswerte)

**2 Befunde**  
2.2 Befundprotokoll


**Befundstelle 3 Innentür**



Befundstelle	Bauteil	Schicht	Schichtbeschreibung	Fassung	NCS-Zuordnung
3	Innentür, Türblatt	0	Holz		
		01	Grundierung	Altweiß	0804-Y10R, S.22
		1	Erstfassung	Heller Ocker	2010-Y20R, S.50
		2		Altweiß	
		3		Grün	
		4		Altweiß	
		5	Jetztfassung	Weiß	

**2 Befunde**  
2.2 Befundprotokoll


**Befundstelle 4 Innentür**

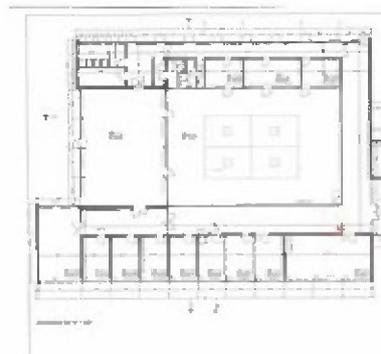

Befundstelle	Bauteil	Schicht	Schichtbeschreibung	Fassung	NCS-Zuordnung
4	Innentür, Türzarge	0	Metall		
		01	Mennige		
		1	Erstfassung	Cremeweiß	0804-Y10R, S.22
		2		Grau	
		3		Schwarz	
		04		Hellrot	
		4		Rot	
		5	Jetztfassung	Blaugrün	

**2 Befunde**  
2.2 Befundprotokoll

**Befundstelle 5 Tür Raum 0.01 innen**

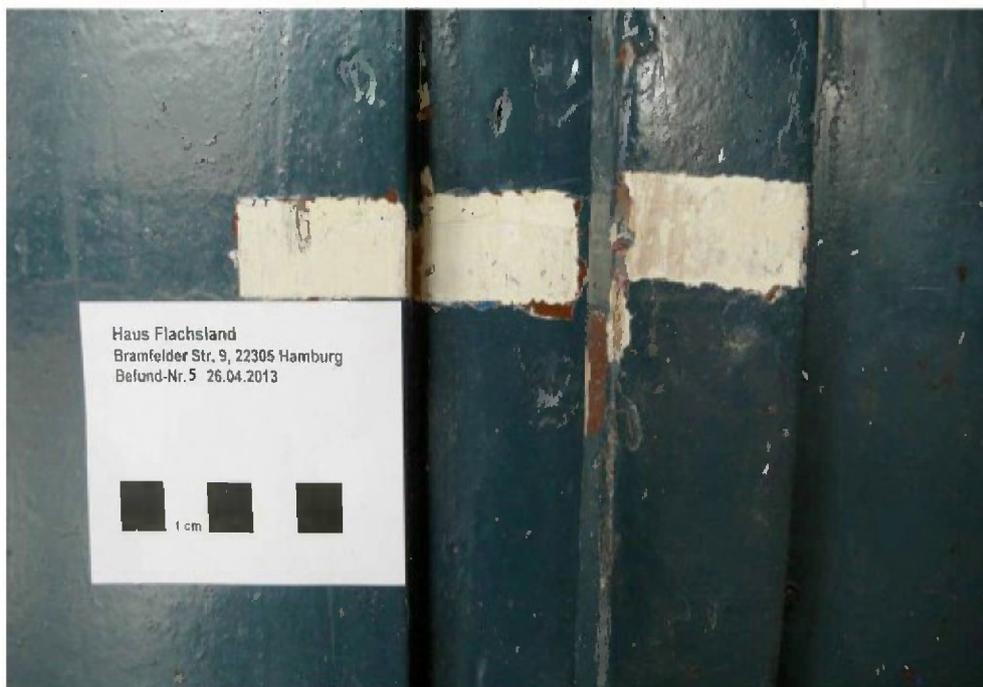


Befundstelle	Bauteil	Schicht	Schichtbeschreibung	Fassung	NCS-Zuordnung
5	Innentür Raum	0	Holz		
		1	Erstfassung	Cremeweiß Leiste Seitenflügel: Heller Ocker bräunlich	0907-Y10R, S.24  1510-Y20R, S.31
		2		Weiß	
		3		Cremeweiß	
		4		Braun	
		5		Rot	
		6		Blau	
		7	Jetztfassung	Blaugrün	

2  
2.2

**Befunde**  
Befundprotokoll

---

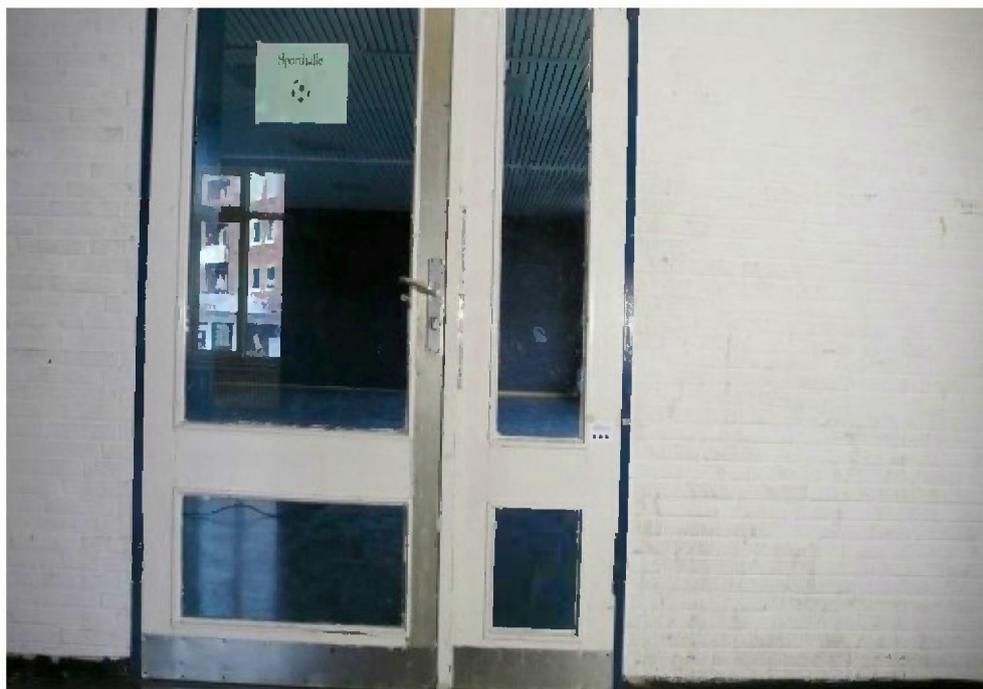

Wand und Tür vor der Sporthalle (Zustand April 2013)



Tür zur Sporthalle, Wand (Farbwerte sind nur Annäherungswerte)

**2 Befunde**  
2.2 Befundprotokoll

**Befundstelle 6 Wand**



Befundstelle	Bauteil	Schicht	Schichtbeschreibung	Fassung	NCS-Zuordnung
6	Wand	0	Brauner Backstein		
		01	Grundierung	Cremeweiß	0907-Y10R, S.24
		1	Erstfassung	Heller Ocker	1510-Y20R,S.31
		2		Gelb	
		3		Braun	
		4		Weiß	
		5		Grau	
		6	Jetztfassung	Weiß	

**2 Befunde**  
2.2 Befundprotokoll

**Befundstelle 7      Decke**



Befundstelle	Bauteil	Schicht	Schichtbeschreibung	Fassung	NCS-Zuordnung
7	Decke	0	Beton		
		1		Gelb	
		2		Braun	
		3		Weiß	
		4		Grau	
		5	Jetzfassung	Weiß	

**2 Befunde**  
2.2 Befundprotokoll

**Befundstelle 8 / 9 Türzarge, Türblatt**



Befundstelle	Bauteil	Schicht	Schichtbeschreibung	Fassung	NCS-Zuordnung
8	Türblatt	0	Holz		
		01		Cremeweiß	
		1		Heller Ocker	1510-Y20R,S.31
		2		Weiß	
		3		Grün	
		4	Jetzfassung	Weiß	

9	Türzarge	0	Metall		
		01	Mennige		
		1		Cremeweiß	0907-Y20R
		2		Grau	
		3		Schwarz	
		4		Rot	
		5		Grau	
		06		Blaugrau	
		6	Jetzfassung	Blaugrün	

### 3 Zusammenfassung

---

#### Brandschutztür und -wand

Das Metall der Brandschutztür und -wand wurde in den 60er Jahren in hellem Ocker gestrichen. Das helle Ocker über der cremeweißen Grundierung ist jedoch durch den Anschliff stark reduziert und nur am Randbereich sichtbar. Insgesamt konnten 5 Farbfassungen festgestellt werden.

Die seitlichen Leisten und das horizontale Brett hatten ursprünglich keinen farbigen Anstrich und wiesen dieselbe Holzfarbigkeit auf wie der Türdrücker. Die Platte im unteren Feld besaß einen cremeweißen Anstrich. Insgesamt sind auf der Platte nur 2 Fassungen vorhanden. Möglicherweise ist sie später eingefügt worden.

#### Innentür zu Raum 0.01, Probebühne

An dem Türblatt konnte ein ähnlicher etwas dunklerer ockerfarbener Ton gefunden werden wie auf der Brandschutztür. Das Ocker ist auch hier durch einen Anschliff stark reduziert. Die Türzarge besaß ursprünglich einen hellen cremeweißen Anstrich. Insgesamt sind 5 Farbfassungen vorhanden.

Der seitliche Flügel mit der schwarz gestrichenen Hartfaserplatte und den hölzernen Lamellen weist keinen darunterliegenden Anstrich auf.

Die Türinnenseite im Raum 0.01 war cremeweiß gestrichen. An der seitlichen Leiste des Seitenflügels konnte ein heller Ocker nachgewiesen werden.

#### Wand und Decke vor der Sporthalle

Auf der braunen Backsteinwand ist ein heller ockerfarbener Ölanstrich über einer cremeweißen Grundierung zu finden. Die Betondecke war ursprünglich ungefasst. Über der ungefassten Betondecke und der hellen ockerfarbenen Wand liegt eine kräftig gelbe Fassung, vermutlich aus den 70er Jahren.

Insgesamt sind 5-6 Farbfassungen auf Wand und Decke vorhanden.

#### Tür zur Sporthalle

Das Türblatt der Sporthalle besaß in der Entstehungszeit den gleichen hellen ockerfarbenen Anstrich wie die Brandschutztüre. Die Türzarge aus Metall war cremefarben gestrichen.

#### Gesamt

Türen und Wände waren ursprünglich in cremeweiß und hellem Ocker gestrichen. Farbliche Absetzungen gab es nur durch die Holzeinbauten und die mauerwerksichtigen Wände und Betondecken.